


SM 5022 (ANIE) - Posizione dei compensatori.

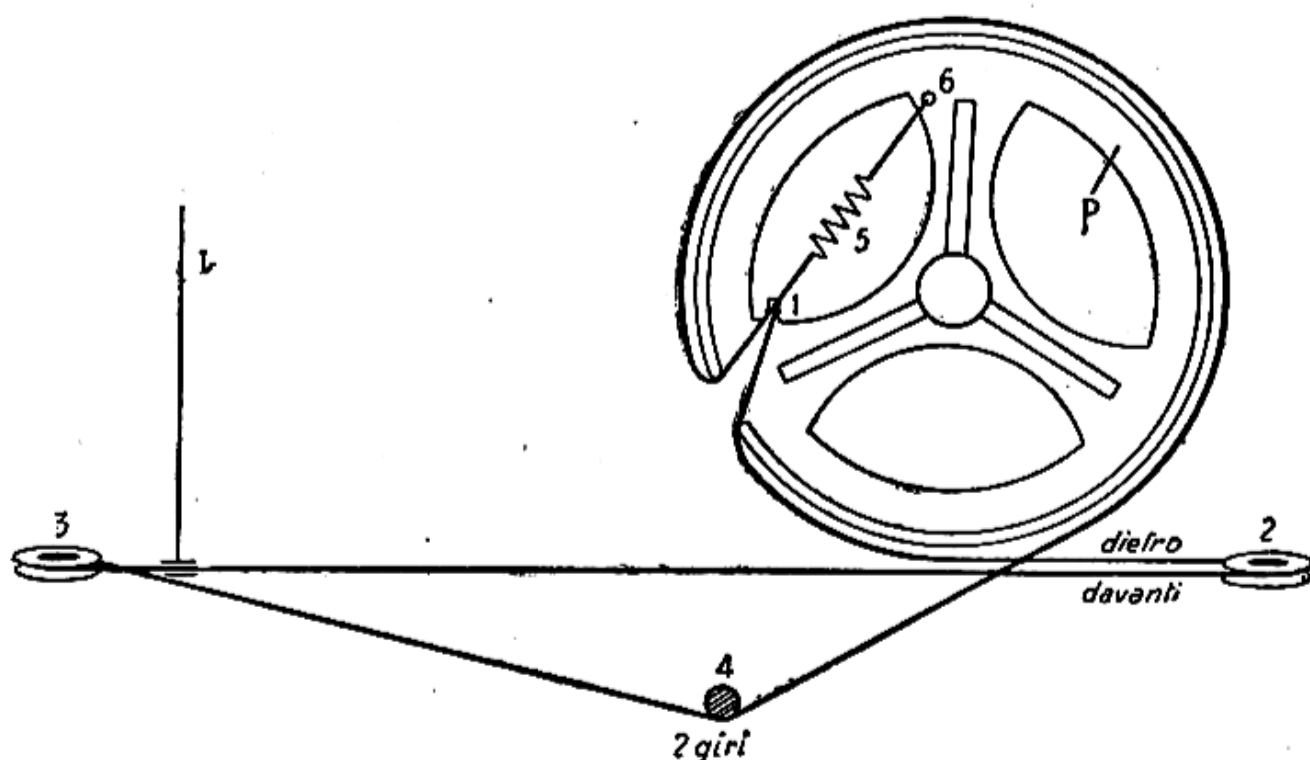

#### ISTRUZIONE DI MONTAGGIO DEL FILO COMANDO-INDICE SM 5022 (ANIE)

La figura qui riportata illustra chiaramente il modo, come si deve applicare il filo di comando dell'Indice.

Le successive operazioni sono come segue:

Si fissa, facendo un nodo, il filo al punto 1, poi, guidato dalla puleggia, si passa alla carrucola 2, poi su quella 3; indi si passa, facendo 2 giri, sul perno 4 ed infine intorno alla puleggia P, agganciandolo alla molla di tensione 5, preventivamente fissata nel punto 6.

L'Indice I si fissa al filo, lungo il tratto orizzontale in corrispondenza alla posizione O: « condensatore variabile tutto chiuso » (vedi Istruzione di taratura).